



Slovensky | 283

**Pouze pro země EU:**


Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné měřicí přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

**Slovensky****Bezpečnostné pokyny**

Aby bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, je nevyhnutné prečítať si a dodržiavať všetky pokyny. Pokiaľ merací prístroj nebude používať v súlade s týmito pokynmi, môžete nepriaznivo ovplyvniť integrované ochranné opatrenia v meracom prístroji. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVÁJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, PRILÓŽTE ICH.

- ▶ Bud'te opatrný – ak používate iné ako tu uvedené obslužné a aretačné prvky alebo volíte iné postupy. Môže to mať za následok nebezpečnú expozíciu žiazenia.
- ▶ Tento merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom (na grafickej strane je na obrázku meracieho prístroja označený číslom 12).

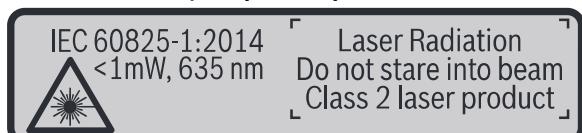

- ▶ Ked' nie je text výstražného štítku v jazyku Vašej krajiny, pred prvým použitím produktu ho prelepte dodanou nálepkou v jazyku Vašej krajiny.



Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami sa nepozerajte priameho či do odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

Bosch Power Tools

2 609 141 257 | (29.4.15)



284 | Slovensky

- Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hľavu otočiť od lúča.
- Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare. Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiareniom však nechránia.
- Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave. Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiareniom a znížujú vnímanie farieb.
- Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti. Mohli by neúmyselne oslepiť iné osoby.
- Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach. V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparы zapálit.
- Pozor! Pri používaní meracieho prístroja s rozhraním **Bluetooth®** môže dôjsť k rušeniu iných prístrojov a zariadení, lietadiel a medicínskych zariadení (napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov). Taktiež nie je možné úplne vylúčiť negatívny vplyv na ľudí a zvieratá nachádzajúce sa v bezprostrednom okolí. Merací prístroj s rozhraním **Bluetooth®** nepoužívajte v blízkosti medicínskych zariadení, čerpacích staníc, chemických zariadení, oblastí s nebezpečenstvom výbuchu a oblastí s prítomnosťou výbušní. Merací prístroj s funkciou **Bluetooth®** nepoužívajte v lietadlách. Zabráňte pre-vádzke prístroja dlhší čas v priamej blízkosti svojho tela.

Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie tejto slovnej značky/logo spoločnosťou Robert Bosch GmbH je na základe licencie.

## Popis produktu a výkonu

Vyklopte si ľaskavo vyklápaciu stranu s obrázkami meracieho prístroja a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čitate tento Návod na používanie.

### Používanie podľa určenia

Merací prístroj je určený na meranie vzdialenosťí, diaľok, výšok, odstupov, sklonov a výpočet plôch a objemov.

Výsledky merania možno cez **Bluetooth®** preniesť na iné zariadenia.

**Technické údaje**

<b>Digitálny laserový diaľkomer</b>	<b>GLM 50 C</b>
Vecné číslo	3 601 K72 C..
Rozsah merania (typicky)	0,05–50 m <sup>A)</sup>
Rozsah merania (typicky, nepriaznivé podmienky)	20 m <sup>B)</sup>
Presnosť merania (typicky)	± 1,5 mm <sup>A)</sup>
Presnosť merania (typicky, nepriaznivé podmienky)	± 3,0 mm <sup>B)</sup>
Minimálna indikovaná jednotka	0,1 mm
<b>Nepriame merania vzdialenosť a libela</b>	
Merací rozsah	0°–360° (4x90°)
<b>Meranie sklonu</b>	
Merací rozsah	0°–360° (4x90°)
Presnosť merania (typicky)	± 0,2 °C/D)
Minimálna indikovaná jednotka	0,1°
<b>Všeobecné údaje</b>	
Prevádzková teplota	-10 °C... +45 °C <sup>E)</sup>
Skladovacia teplota	-20 °C... +70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max.	90 %
Laserová trieda	2
Typ lasera	635 nm, <1 mW
Priemer laserového lúča (pri teplote 25 °C) cca	
– vo vzdialosti 10 m	9 mm <sup>D)</sup>
– vo vzdialosti 50 m	45 mm <sup>D)</sup>
Automatické vypínanie po cca	
– Laser	20 s
– Merací prístroj (bez merania)	5 min <sup>H)</sup>
– Displej/merací prístroj (bez merania)	5 min/ 15 min <sup>I)</sup>
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg
Rozmery	106 x 45 x 24 mm
Druh ochrany	IP 54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode) <sup>F)</sup>



## 286 | Slovensky

**Digitálny laserový diaľkomer****GLM 50 C**

Batérie	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akumulátorové články	2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Životnosť batérií cca	
– Jednotlivé merania	10 000 <sup>H)</sup>
– Trvalé meranie	2,5 h <sup>H)</sup>
Nastavenie meracej jednotky	m, ft, in
<b>Prenos údajov</b>	
Bluetooth®	Bluetooth® 4.0 (Classic a Low Energy) <sup>G)</sup>

A) Pri meraní od zadnej hrany meracieho prístroja platí pre veľmi dobré reflexné vlastnosti cieľa (napríklad nábioľo natretá stena) slabé osvetlenie v pozadí a prevádzkovú teplotu 25 °C. Okrem toho je potrebné počítať s vplyvom ± 0,05 mm/m.

B) Pri meraní od zadnej hrany meracieho prístroja platí pre slabé reflexné vlastnosti cieľa (napríklad čierny kartón) silné osvetlenie v pozadí a prevádzkovú teplotu – 10 °C až +45 °C. Okrem toho je potrebné počítať s vplyvom ± 0,15 mm/m.

C) Po kalibrácii pri 0 ° a 90 ° pri dodatočnej chybe stúpania maximálne ± 0,01 °/stupňov do 45 °.

D) Pri prevádzkovej teplote 25 °C

E) Vo funkcií Trvalé meranie je maximálna prevádzková teplota +40 °C.

F) s výnimkou priehradky na batérie

G) Pri použíti prístrojov Bluetooth®-Low-Energy môže byť podľa modelu a prevádzkového systému možné, že sa nevytvorí spojenie. Prístroje Bluetooth® musia podporovať SPP profil.

H) Bluetooth® deaktivovaný

I) Funkcia Bluetooth® aktivovaná

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **11** na typovom štítku.

**Vyhľásenie o konformite**

Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opisaný v časti „Technické údaje“ spĺňa všetky príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES a 2011/65/EÚ vrátane ich zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami: EN 61010-1: 2010-10, EN 60825-1: 2014-08, EN 300 328 V1.8.1: 2012-06, EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04, EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09, EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09, EN 62479: 2010-09.

2 609 141 257 | (29.4.15)

Bosch Power Tools





Slovensky | 287

Technické podklady má spoločnosť:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANYHenk Becker                    Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President     Head of Product Certification  
Engineering                    PT/ETM9Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 29.04.2015

### Vyobrazené komponenty

Číslenie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie merača prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Displej
- 2 Meracie tlačidlo [ ▲ ]
- 3 Tlačidlo Plus [ + ]
- 4 Tlačidlo Voľba vzťažnej roviny
- 5 Tlačidlo vypínača [ Ⓛ ]
- 6 Tlačidlo Bluetooth®
- 7 Tlačidlo funkcií [Func]
- 8 Tlačidlo Minus [ - ]
- 9 Viečko priehradky na batérie
- 10 Aretácia veka priehradky na batérie
- 11 Sériové číslo
- 12 Výstražný štitok laserového prístroja
- 13 1/4" závit statív
- 14 Prijímacia šošovka
- 15 Výstup laserového žiarenia
- 16 Ochranná taška
- 17 Laserová cieľová tabuľka\*
- 18 Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča\*
- 19 Statív\*

\* Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do základnej výbavy produktu.



288 | Slovensky

**Indikačné prvky (výber)****a** Stav Bluetooth®

\* Funkcia Bluetooth® aktivovaná, spojenie nevytvorené

\* Funkcia Bluetooth® aktivovaná, spojenie vytvorené

**b** Vzťažná rovina merania**c** Indikátor stavu batérie**d** Riadky pre namerané hodnoty**e** Riadok pre výsledok**f** Meracie funkcie**g** Zobrazenie uhla sklonu**h** Stavový riadok**i** Základné nastavenia**Montáž****Vkladanie/výmena batérie**

Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalicko-mangáno-vých batérií alebo akumulátorových článkov.

S akumulátorovými článkami s napäťom 1,2 V je prípadne možné vykonať menší počet meraní ako s batériami s napäťom 1,5 V.

Ak chcete otvoriť viečko priehradky na batérie **9**, zatlačte na aretáciu **10** a viečko priehradky na batérie demontujte. Vložte príslušné batérie resp. akumulátorové články. Dajte pritom pozor na správne položenie podľa vyobrazenia na vnútorej strane priehradky na batérie.

Ak sa na displeji prvýkrát zobrazí symbol batérie, možno vykonať ešte cca 100 merania. Keď je symbol batérie prázdný a bliká červeným svetlom, meranie už nie je možné. Vymenite batérie, príp. akumulátory.

Vymieňajte vždy všetky batérie, resp. všetky akumulátorové články súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.

► **Ked' merací prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie, resp. akumulátorové články.** Počas dlhšieho skladovania by mohli batérie alebo akumulátorové články korodovať a mohli by sa samočinne vybijáť.




## Používanie

### Uvedenie do prevádzky

- ▶ Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použíti merací prístroj vždy vypnite. Laserový lúč by mohol oslepíť iné osoby.
- ▶ Merací prístroj chráňte pred vlhkoum a pred priamym slnečným žiareniom.
- ▶ Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt. Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená precíznosť meracieho prístroja.
- ▶ Zabráňte prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja. V prípade intenzívnejšieho vonkajšieho zásahu na merací prístroj by ste mali predtým, ako budete pokračovať v práci, vždy vykonat skúšku presnosti (pozri „Kontrola presnosti merania vzdialenosť“, strana 298).

### Zapínanie/vypínanie

- Na zapnutie meracieho prístroja a lasera krátko stlačte meracie tlačidlo 2 [▲].
- Na zapnutie meracieho prístroja bez lasera krátko stlačte vypínač 5 [○].
- ▶ Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z vačszej vzdialenosťi.

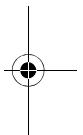

Na vypnutie meracieho prístroja podržte vypínač 5 [○] stlačený.

Po vypnutí meracieho prístroja zostanú hodnoty uložené v pamäti a základné nastavenia zachované.



### Proces merania

Po zapnutí sa merací prístroj nachádza vo funkcií merania dĺžky. Ostatné meracie funkcie môžete nastaviť stlačením tlačidla 7 [Func]. Vyberte požadovanú funkciu merania tlačidlom 3 [+] alebo tlačidlom 8 [-] (pozri „Meracie funkcie“, strana 290). Aktivujte funkciu merania tlačidlom 7 [Func] alebo meracím tlačidlom 2 [▲].

Po zapnutí prístroja sa ako vztažná rovina pre meranie vyberie zadná hrana meracieho prístroja. Informácie o zmene vztažnej roviny pozri odsek „Výber vztažnej roviny“, strana 290.

Priložte merací prístroj na želaný počiatočný bod merania (napríklad stenu).

**Upozornenie:** Ak bol merací prístroj zapnutý vypínačom 5 [○], krátko stlačte meracie tlačidlo 2 [▲], aby ste zapli laser.

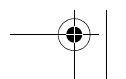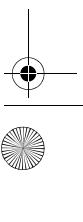

**290 | Slovensky**

Na spustenie merania krátko stlačte meracie tlačidlo **2** [▲]. Potom sa laserový lúč vypne. Pri ďalšom meraní zopakujte tento postup.

► **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z vačej vzdialenosťi.**


**Upozornenie:** Nameraná hodnota sa zvyčajne objaví v priebehu 0,5 sekundy a najneskôr asi po 4 sekundách. Doba merania závisí od vzdialenosťi, svetelných podmienok a reflexných vlastností cieľovej plochy. Po dokončení merania sa laserový lúč automaticky vypne.

### Výber vztažnej roviny (pozri obrázok A)

Na uskutočnenie merania si môžete vybrať spomedzi troch rozličných vztažných rovín:

- zadnú hranu meracieho prístroja (napr. pri priložení meracieho prístroja k stene),
- prednú hranu meracieho prístroja (napr. pri meraní od hrany stola),
- stred závitu **13** (napr. merania so státivom).

Na výber vztažnej roviny stlačte tlačidlo **4**. Požadovanú vztažnú rovinu vyberte tlačidlom **3** [+/-] alebo tlačidlom **8** [-] alebo tlačidlom **4**. Po každom zapnutí meracieho prístroja je ako vztažná rovina meracieho prístroja vopred nastavená zadná hrana.

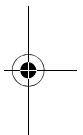


### Menu „Základné nastavenia“

Aby ste sa dostali do menu „Základné nastavenia“ (i), podržte tlačidlo **7** [**Func**] stlačené.

Vyberte príslušné základné nastavenie a jeho nastavenie.

Menu „Základné nastavenia“ opustíte stlačením vypínača **5** [①].

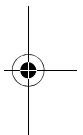

### Osvetlenie displeja

Osvetlenie displeja je trvale zapnuté. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, osvetlenie displeja sa stlmi po cca 20 sekundach z dôvodu šetrenia batérií/akumulátorov.





### Meracie funkcie

#### Meranie dĺžky (vzdialenosť)

Vyberte meranie dĺžky **1-1**.


Na zapnutie laserového lúča krátko stlačte meracie tlačidlo **2** [▲].

Na meranie krátko stlačte meracie tlačidlo **2** [▲]. Nameraná hodnota sa zobrazí dolu na displeji.

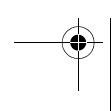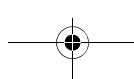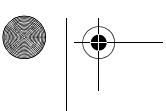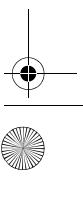



## Slovensky | 291

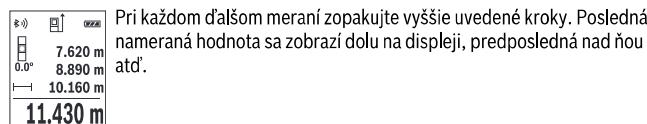
**Trvalé meranie**

Pri trvalom meraní sa môže merací prístroj relatívne pohybovať k cieľu, pričom nameraná hodnota sa aktualizuje každých 0,5 sek. Môžete sa napríklad vzdialovať od nejakej steny až do požadovanej vzdialosti, na prístroji sa dá v každom okamihu odčítať aktuálna vzdialenosť.

Vyberte trvalé meranie .


Na zapnutie laserového lúča krátko stlačte meracie tlačidlo **2** [].

Merací prístroj pohybujte dovtedy, kým sa na displeji dole zobrazí požadovaná hodnota vzdialnosti.

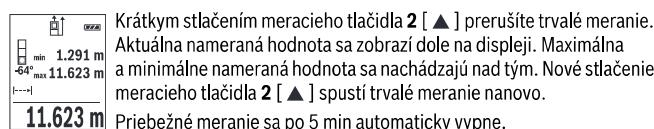**Meranie plochy**

Vyberte meranie plochy .

Potom odmerajte za sebou šírku a dĺžku ako pri meraní dĺžky. Medzi obidvomi meraniami zostane laserový lúč zapnutý. Meraný úsek bliká na indikácii merania plochy .

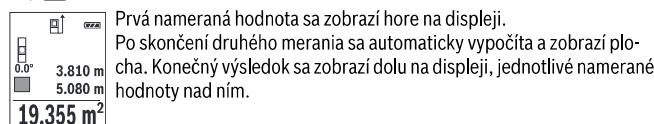



292 | Slovensky

**Meranie objemu**Vyberte meranie objemu .

Potom odmerajte za sebou šírku, dĺžku a hĺbkou ako pri meraní dĺžky. Medzi týmito trojmi meraniami zostane laserový lúč zapnutý. Meraný úsek bliká na indikácii merania objemu .

Prvá nameraná hodnota sa zobrazí hore na displeji.  
Po skončení tretieho merania sa automaticky vypočíta a zobrazí objem.  
Konečný výsledok sa zobrazí dole na displeji, jednotlivé namerané hodnoty nad tým.

**1474.8 m<sup>3</sup>**

**Nepriame meranie vzdialenosťi**

Pre nepriame meranie vzdialenosťi sú k dispozícii tri meracie funkcie, pomocou ktorých sa dajú zisťovať príslušné rozdielne trasy.

Nepriame meranie vzdialenosťi slúži na zisťovanie takých vzdialenosťí, ktoré sa nedajú merať priamo, pretože laserový lúč by bol prerušený prekážkou, alebo v takom prípade, ak nie je k dispozícii žiadna cielová plocha, ktorá by poslúžila ako reflexná plocha. Táto metóda merania sa dá použiť iba vo vertikálnom smere. Každá odchýlka v horizontálnom smere má za následok chybu merania.

**Upozornenie:** Nepriamy merací vzdialenosť je vždy menej presný ako priamy merací vzdialenosť. Chyby merania môžu byť používaním podmienene väčšie, ako pri priamom meraní vzdialenosťi. Aby bola presnosť merania vyššia, odporúčame použitie statív (príslušenstvo).

Laserový lúč zostáva medzi týmito jednotlivými meraniami zapnutý.

**a) Nepriame meranie výšky (pozri obrázok B)**Vyberte meranie výšky .

Dbajte na to, aby bol merací prístroj v rovnakej výške ako dolný bod merania. Merací prístroj potom prevráťte a odmerajte ako pri meraní dĺžky úseku „1“ (na displeji zobrazený červenou čiarou).

Po skončení merania sa výsledok pre hľadanú trasu „X“ zobrazí v riadku pre výsledok e. Namerané hodnoty pre trasu „1“ a pre uhol „a“ budú zoobrazené v riadkoch pre namerané hodnoty d.

**0.552 m**




Slovensky | 293

**b) Dvojité nepriame meranie výšky (pozri obrázok C)**

Merací prístroj môže merať nepriamo všetky úseky, ktoré sa nachádzajú vo vertikálnej rovine meracieho prístroja.

Vyberte dvojité nepriame meranie výšky

Postupom ako pri meraní dĺžky odmerajte trasy „1“ a „2“ v uvedenom poradí.

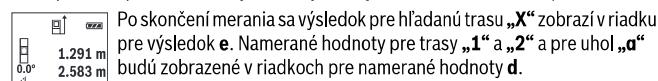
 Po skončení merania sa výsledok pre hľadanú trasu „X“ zobrazí v riadku pre výsledok e. Namerané hodnoty pre trasy „1“ a „2“ a pre uhol „a“ budú zobrazené v riadkoch pre namerané hodnoty d.

Dávajte pritom pozor na to, aby sa vziašný bod merania (napríklad zadná hrana meracieho prístroja) nachádzal pri všetkých jednotlivých meraniach v rámci jedného meracieho úkonu presne na tom istom mieste.

**c) Neriale meranie dĺžky (pozri obrázok D)**

Vyberte nepriame meranie dĺžky

Dávajte pritom pozor na to, aby bol merací prístroj v takej istej výške, ako hľadaný merací bod. Preklopte potom merací prístroj okolo vziašnej roviny a podľa rovnakého postupu ako meranie dĺžky odmerajte trasu „1“.

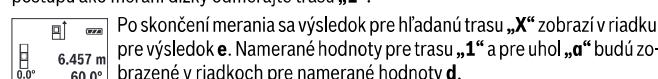 Po skončení merania sa výsledok pre hľadanú trasu „X“ zobrazí v riadku pre výsledok e. Namerané hodnoty pre trasu „1“ a pre uhol „a“ budú zobrazené v riadkoch pre namerané hodnoty d.


**Meranie plochy steny (pozri obrázok E)**

Meranie plochy stien slúži na to, aby sa zistil súčet jednotlivých plôch, ktoré majú rovnakú výšku.

Na vyobrazenom príklade sa má zistiť celková plocha viacerých stien, ktoré majú rovnakú výšku H, ale rôzne dĺžky L.

Vyberte meranie plochy steny

Odmerajte výšku miestnosti H ako pri meraní dĺžky. Nameraná hodnota sa zobrazí v hornom riadku nameraných hodnôt. Laser zostane zapnutý.

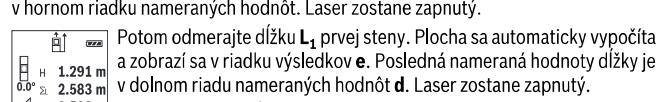 Potom odmerajte dĺžku  $L_1$  prvej steny. Plocha sa automaticky vypočíta a zobrazí sa v riadku výsledkov e. Posledná nameraná hodnota dĺžky je v dolnom riadu nameraných hodnôt d. Laser zostane zapnutý.

Teraz odmerajte dĺžku  $L_2$  druhej steny. Jednotlivá nameraná hodnota zobrazená v riadku nameraných hodnôt d sa pripočíta k dĺžke  $L_1$ . Súčet obidvoch dĺžok (zobrazený v strednom riadku nameraných hodnôt d) sa vynásobí uloženou výškou H. Celková plocha sa zobrazí sa v riadku výsledkov e.

**294 | Slovensky**

Môžete merať ľubovoľný počet dĺžok  $L_x$ , ktoré sa automaticky sčítajú a vynásobia výškou  $H$ .

Predpokladom správneho výpočtu plochy je, že prvá nameraná dĺžka (v príklade výška miestnosti  $H$ ) je identická pre všetky čiastkové plochy.

**Stake out function (pozri obrázok F)**

Stake out function (vytyčovacia funkcia) meria opakovane definovanú dĺžku (úsek). Tieto dĺžky sa môžu prenášať na povrch, napr. pri rezaní materiálu na rovnako dlhé časti alebo na inštalovanie nosných konštrukcií suchých stavieb. Minimálne nastaviteľná dĺžka je 0,1 m, maximálna dĺžka je 50 m.

Vyberte Stake out function .

Nastavte požadovanú dĺžku. Vyberte tlačidlom **7 [Func]** príslušné číslo/miesto a zmenťte hodnotu tlačidlom **3 [+]** alebo tlačidlom **8 [-]**.

Spuštite Stake out function stlačením meracieho tlačidla **2 [▲]** a pomaly sa vzdialujte od štartovacieho bodu.



Merací prístroj kontinuálne meria vzdialenosť od štartovacieho bodu. Pritom sa zobrazuje definovaná dĺžka a aktuálna nameraná hodnota. Dolná, pripadne horná šípka zobrazuje najmenšiu vzdialenosť od ďalšej alebo poslednej značky.

**Upozornenie:** Pri kontinuálnom meraní môžete stlačením tlačidla **4** stanoviť aj nameranú hodnotu ako definovanú dĺžku.



Ľavý faktor udáva, ako často už bola dosiahnutá definovaná dĺžka. Zelené šípky na boku displeja zobrazujú dosiahnutie dĺžky na účely označenia.

**Meranie sklonu/Digitálna vodováha**

Vyberte meranie sklonu/digitálnu vodováhu .


Merací prístroj sa automaticky prepína medzi dvomi stavmi.




Digitálna vodováha slúži na kontrolu horizontálneho alebo vertikálneho centrovania objektu (napr. práčky, chladničky atď.).

Ked sklon prekročí 4°, svieti guľka na displeji červeným svetlom.



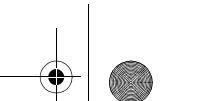

## Slovensky | 295

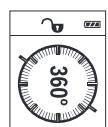

Meranie sklonu slúži na meranie stúpania alebo sklonu (napr. schodov, zábradlia, pri prispôsobení nábytku, pri pokladaní rúr atď.).  
Akо základná rovina pre meranie sklonu slúži ľavá alebo pravá strana meracieho prístroja. Ak počas procesu merania bliká indikácia, merací prístroj bol príliš bočne preklopený.


**Funkcie pamäte**

Hodnota, prípadne koncový výsledok ukončeného merania sa automaticky uloží.


**Zobrazenie uložených hodnôt**

Maximálne 30 hodnoty (namerané hodnoty alebo koncové výsledky) sa dajú vyvolať.

Vyberte funkciu uloženia

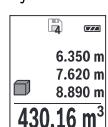

Hore na displeji sa zobrazí číslo uloženej hodnoty, dolu príslušná name-  
raná hodnota a vľavo príslušná meracia funkcia.  
Keď chcete listovať v uložených hodnotách dopredu, stláčajte tlačidlo **3**  
[+].

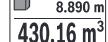

Keď chcete listovať v uložených hodnotách dozadu, stláčajte tlačidlo **8**  
[-].

Ak nie je v pamäti dostupná žiadna hodnota, zobrazí sa dolu na displeji „**0.000**“  
a hore „**0**“.

Najstaršia hodnota sa nachádza na pamäťovom mieste 1, najnovšia hodnota na mie-  
ste 30 (keď je k dispozícii 30 uložených hodnôt). Pri uložení každej ďalšej hodnoty sa  
vymaže vždy najstaršia hodnota v pamäti.

**Vymazanie pamäte**

Keď chcete vymazať obsah pamäte, stlačte tlačidlo **7 [Func]** a zvolte funkciu uloženia



. Potom krátko stlačte vypínač **5 [** **]**, aby ste zobrazenú hodnotu vymazali.

Súčasným stlačením tlačidla **4 a** vypínača **5 [** **]** sa vymažú všetky hodnoty, ktoré sú  
uložené v pamäti.





**Spočítavanie/odpočítavanie hodnôt**

Namerané hodnoty alebo konečné výsledky sa môžu spočítať alebo odpočítať.

**Spočítavanie hodnôt**

Nasledujúci príklad opisuje spočítavanie plôch:

Zistite plochu podľa odseku „Meranie plochy“, pozri na strane 291.

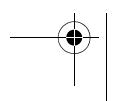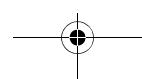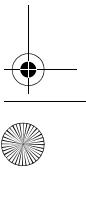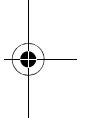



## 296 | Slovensky

 Stlačte tlačidlo 3 [+]. Zobrazí sa vypočítaná plocha a symbol „+“.  
 50,039 m<sup>2</sup>  
 0,0° +93,406 m<sup>2</sup>  
 143,45 m<sup>2</sup>

Zistite plochu podľa odseku „Meranie plochy“, pozri na strane 291. Ked' je druhé meranie ukončené, zobrazí sa výsledok druhého merania plochy dolu na displeji. Na zobrazenie koncového výsledku znova stlačte meracie tlačidlo 2 [▲].

**Upozornenie:** Pri meraní dĺžky sa okamžite zobrazí koncový výsledok.

Ked' chcete spočítavanie opustiť, stlačte tlačidlo 7 [Func].

**Odpočítavanie hodnôt**

Na odčítanie hodnôt stlačte tlačidlo 8 [-]. Ďalší postup je analogický s postupom „Spočítavanie hodnôt“.

**Vymazanie nameraných hodnôt**

Krátkym stlačením vypínača 5 [○] môžete vymazať vo všetkých meracích funkciách posledné nameranú hodnotu. Viacnásobným stlačaním vypínača 5 [○] sa namerané hodnoty vymazú v opačnom poradí.

**Zmena meracej jednotky**

Základným nastavením je merná jednotka „m“ (meter).

Zapnite merací prístroj.

Podržte tlačidlo 7 [Func] stlačené, ste sa dostali do menu „Základné nastavenia“. Vyberte „ft/m“.

Stlačte tlačidlo 3 [+] alebo tlačidlo 8 [-], aby ste zmenili mernú jednotku.

Ked' chcete opustiť položku menu, stlačte vypínač 5 [○]. Po vypnutí meracieho prístroja zostane zvolené nastavenie uloženie.

**Rozhranie Bluetooth®****Prenos údajov na iné zariadenia**

Merací prístroj je vybavený Bluetooth® modulom, ktorý umožňuje pomocou rádiovej techniky prenos údajov na určité mobilné koncové zariadenia s rozhraním Bluetooth® (napr. smartfón, tablet).

Informácie o potrebných systémových predpokladoch na Bluetooth® spojenie nájdete na internetovej stránke Bosch pod

[www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de)

► **Ďalšie informácie nájdete na stránke výrobku Bosch, pozri QR kód, strana 8.**

Pri prenose údajov prostredníctvom Bluetooth® môže dôjsť k časovému oneskoreniu medzi mobilným koncovým zariadením a meracím prístrojom. Môže to byť ovplyvnéne vzdialenosťou medzi obidvomi prístrojmi alebo samotným meraným objektom.



Slovensky | 297

### Aktivovanie rozhrania Bluetooth® na prenos údajov na mobilné koncové zariadenie

Na aktivovanie rozhrania Bluetooth® stlačte tlačidlo Bluetooth® **6** na meracom prístroji. Na aktivovanie signálu Bluetooth® stlačte znova tlačidlo Bluetooth® **6** alebo tlačidlo **3 [+]**. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth® na vašom mobilnom koncovom zariadení je aktivované.

Na rozšírenie rozsahu funkcií mobilného koncového zariadenia a zjednodušenie spracovania údajov sú k dispozícii aplikácie Bosch (Apps). Tieto si môžete podľa koncového zariadenia stiahnuť v príslušných obchodoch.

Po spustení aplikácie Bosch sa vytvorí spojenie medzi mobilným koncovým zariadením a meracím prístrojom. Ak sa našlo viac aktívnych meracích prístrojov, vyberte požadovaný merací prístroj na základe sériového čísla.

Stav spojenia, ako aj aktívne spojenie **(a)** sa zobrazí na stavovej lište **(h)** meracieho prístroja.

Ked' je zapnutý Bluetooth® a prístroj je spojený so smartfónom, displej meracieho prístroja sa po 5 minútach vypne z dôvodu energetickej úspory. Merací prístroj zostane zapnutý a spojenie zostane aktívne 15 minút.

Ak sa v priebehu 5 minút po stlačení tlačidla Bluetooth® **6** nedá vytvoriť spojenie, Bluetooth® sa z dôvodu šetrenia batérie/akumulátora automaticky vypne.

### Deaktivovanie rozhrania Bluetooth®

Na deaktivovanie spojenia Bluetooth® stlačte tlačidlo Bluetooth® **6**. Na deaktivovanie signálu Bluetooth® znova stlačte tlačidlo Bluetooth® **6** alebo tlačidlo **8 [-]** alebo vypnite merací prístroj.

### Pokyny na používanie

- ▶ Ďalšie informácie nájdete na stránke výrobku Bosch, pozri QR kód, strana 8.
- ▶ Merací prístroj je vybavený rádiovým rozhraním. Rešpektujte miestne pre-vádzkové obmedzenia, napr. lietadlá alebo nemocnice.

### Všeobecné upozornenia

Prijímacia šošovka **14** a výstup laserového lúča **15** nesmú byť počas merania zakryté.


Merací prístroj sa počas merania nesmie pohybovať. Preto priložte merací prístroj podľa možnosti k pevnej dorazovej alebo dosadacej ploche.

### Čo ovplyvňuje merací rozsah

Rozsah merania závisí od svetelných podmienok a reflexných vlastností cieľovej plochy. Kvôli lepšej viditeľnosti laserového lúča pri veľkej intenzite svetla z cudzích zdrojov používajte okuliare na zviditeľnenie laserového lúča **18** (príslušenstvo) a cieľovú platničku pre laser **17** (príslušenstvo), alebo cieľovú plochu zaclonite.



298 | Slovensky

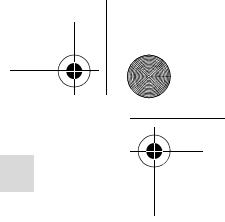

### Čo ovplyvňuje výsledok merania

Na základe fyzikálnych efektov sa nedá vylúčiť, aby sa pri meraní na rozličných povrchových plochách neobjavili chyby merania. Sem patria nasledovné:

- priehľadné povrchové plochy (napr. sklo, voda),
- zrkadliače povrchové plochy (napr. leštený kov, sklo),
- porózne povrchové plochy (napr. rôzne izolačné materiály),
- štrukturované povrchové plochy (napr. hrubá omietka, prírodný kameň).

V prípade potreby použite na týchto povrchových plochách laserovú cieľovú tabuľku **17** (príslušenstvo).

Chybne merania sa okrem toho môžu vyskytovať na šikmých zameraných cieľových plochách.

Nameranú hodnotu môžu takisto ovplyvňovať vzduchové vrstvy s rozlične vysokou teplotou alebo nepriamo prijímané reflexie (odrazy) nameranej hodnoty.

### Kontrola presnosti a kalibrácia merania sklonu (pozri obrázok G)

Pravidelne kontrolujte presnosť merania sklonu. Robí sa to meraním s prepínaním (preložením). Položte na tento účel merací prístroj na stôl a odmerajte sklon. Otočte merací prístroj o  $180^\circ$  a znova odmerajte sklon. Rozdiel medzi nameranými zobrazenými hodnotami smie byť maximálne  $0,3^\circ$ .

Pri väčších odchýlkach sa musí merací prístroj nanovo kalibrovať. Vyberte . Postupujte podľa pokynov na displeji.





Po silných zmenach teploty a nárazoch odporúčame kontrolu presnosti a v prípade potreby kalibráciu meracieho prístroja. Po zmene teploty sa musí merací prístroj pred kalibráciu určiť čas vytempEROVAT.

### Kontrola presnosti merania vzdialenosť

Presnosť meracieho prístroja môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte si trvalo nemennú dráhu merania s dĺžkou cca 3 až 10 m, ktorej dĺžka je vám presne známa (napríklad šírka miestnosti, otvor pre dvere). Meranie by sa malo vykonávať pri vhodných podmienkach, to znamená, že dráha merania by sa mala nachádzať v interéri a cieľová plocha pre meranie by mala byť hladká a poskytovať dobré odrazy.
- Zmerajte dráhu 10x za sebou.

Odchýlka jednotlivých meraní od priemeru smie byť maximálne  $\pm 4$  mm po celej dráhe merania, pri vhodných podmienkach. Zaznamenajte merania do protokolu, aby ste mohli neskôr porvonať presnosť.

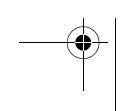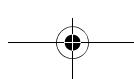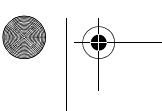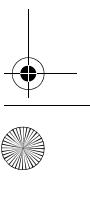



Slovensky | 299

### Práca so statívom (Príslušenstvo)

Použitie statívov je nevyhnutné predovšetkým pri väčších vzdialostiach. Umiestnite merací prístroj závitom 1/4" **13** na rýchlopínaciu platničku statívov **19** alebo nejakého bežného fotografického statívov. Aretáčnou skrutkou ho dobre priskrutkujte na rýchlopínaciu platničku statívov.

Stláčaním tlačidla **4** nastavte príslušnú vztiažnú rovinu pre meranie so statívom (vzťažná rovina závit).

### Hlásenie poruchy

Ked' sa meranie nedá uskutočniť správne, na displeji sa zobrazí hlásenie poruchy „Error“. Merací prístroj vypnite a nanovo spustite meranie.



Merací prístroj kontroluje správnosť funkcie pri každom meraní. Ak sa zistí porucha, displej zobrazuje už len vedľajší symbol a merací prístroj sa vypne. V tomto prípade doručte merací prístroj prostredníctvom vášho predajcu do zákazníckeho servisu Bosch.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Predovšetkým prijímaciu šošovku **14** ošetrujte rovnako starostlivo, ako treba ošetrovať napríklad okuliare alebo šošovku fotoaparátu.

V prípade potreby zasielajte merací prístroj do opravy v ochranej taške **16**.

### Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produkту ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčasťam nájdete aj na web-stránke:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tím poradcov Bosch Vám s radostou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

**300 | Magyar****Slovakia**

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.  
Tel.: (02) 48 703 800  
Fax: (02) 48 703 801  
E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)  
[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

**Likvidácia**

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.  
Neodhadzujte opotrebované meracie prístroje ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už nepoužiteľné meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separatívne a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

**Magyar****Biztonsági előírások**

Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Ha a mérőműszert nem a mellékelt előírásoknak megfelelően használja, ez befolyással lehet a mérőműszerbe beépített védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felismерhetetlenné a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. BIZTOS HELYEN ÖRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKATIS.

- Vigyázat – ha az itt leírtaktól eltérő kezelő vagy beállító berendezéseket használ, vagy más eljárásokat alkalmaz, ez veszélyes sugárterheléshez vezethet.

